

SERVO-DRIVE uno

Για λύσεις τοποθέτησης κάδου σκουπιδιών στη βάση και στην κορυφή


 



 
Λύση προβλημάτων



Συστήνουμε την ακόλουθη σειρά ειδικής αποκατάστασης προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αποκατάσταση
1 Το συρτάρι δε θα ανοίξει.	Το πλαϊνό του συρταριού τοποθετήθηκε λανθασμένα.	➤ Σωστή θέση εγκατάστασης του πλαϊνού του ντουλαπιού.
	Η πλάτη του συρταριού έχει κλίση.	➤ Ισιώστε την πλάτη του συρταριού.
	Το συρτάρι εμποδίζεται από ένα αντικείμενο.	➤ Απομακρύνετε το αντικείμενο
1.1 Το συρτάρι δε θα ανοίξει. Δεν υπάρχει διάδρομος αποστάτη 2 mm.	Δεν εγκαταστάθηκε κανένας αποστάτης Blum.	➤ Το ύψος της μετώπης είναι μικρότερα από 300 mm: Εγκαταστήστε 1 αποστάτη Blum.
		➤ Το ύψος της μετώπης είναι μεγαλύτερο από 300 mm: Εγκαταστήστε 2 αποστάτες Blum.
	Απλά απορροφητικά βρίσκονται ακόμη στη μετώπη.	➤ Αφαιρέστε τα απλά απορροφητικά από τη μετώπη. ➤ Τοποθετήστε τα εσωκλειόμενα απορροφητικά της BLUM στη μετώπη.
1.2 Η εμφάνιση της κατάστασης λειτουργίας της μονάδας οδηγών δεν έχει φωτεινή ένδειξη.	Η μονάδα οδηγών δε συνδέθηκε σωστά.	➤ Επανασυνδέστε τη μονάδα οδηγών και ενεργοποιήστε το μοχλό εκτίναξης.
	Η μονάδα οδηγών είναι ελαττωματική.	➤ Επανασυνδέστε τη μονάδα οδηγών και ενεργοποιήστε το μοχλό εκτίναξης. ➤ Επανασυνδέστε τη μονάδα οδηγών και ενεργοποιήστε το μοχλό εκτίναξης.
1.3 Η εμφάνιση της κατάστασης λειτουργίας πάνω στο μετασχηματιστή Blum δεν έχει φωτεινή ένδειξη.	Ο διακόπτης είναι κλειστός	➤ Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι ανοιχτός.
	Ο μετασχηματιστής Blum δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα.	➤ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει τοποθετηθεί στην πρίζα.
2 Το συρτάρι ανοίγει μέχρι το στοπ.	Το ντουλάπι δεν στοιχίστηκε οριζόντια.	➤ Ξαναστοιχίστε το ντουλάπι.

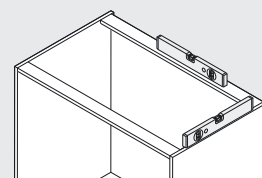

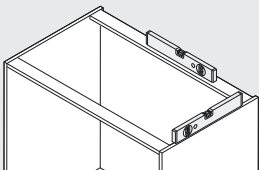Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αποκατάσταση
3 Το συρτάρι δε θα ανοίξει αρκετά.	Το ντουλάπι δεν στοιχίστηκε οριζόντια.	➤ Ξαναστοιχίστε το ντουλάπι. 
	Μονάδα οδηγών: Ο διακόπτης επιλογής "Power" έχει ρυθμιστεί λάθος.	➤ Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογής "Power" στο "Full". 
	Το σύστημα οδηγών είναι δύσκολο να ανοίξει και να κλείσει.	➤ Καθαρισμός πλαϊνού ντουλαπιού. ➤ Αντικατάσταση πλαϊνού ντουλαπιού.
	Η μονάδα οδηγών είναι ελαττωματική.	➤ Επανασυνδέστε τη μονάδα οδηγών και ενεργοποιήστε το μοχλό εκτίναξης. ➤ Επανασυνδέστε τη μονάδα οδηγών και ενεργοποιήστε το μοχλό εκτίναξης.
4 Το συρτάρι ανοίγει πάλι μόνο όταν κλείνει.	Η ράγα στερέωσης και/ή το μπράτσο σύνδεσης έχουν τοποθετηθεί λάθος.	➤ Σωστή θέση της ράγας στερέωσης και/ή του μπράτσου σύνδεσης.
	Η μονάδα οδηγών είναι ελαττωματική.	➤ Αντικαταστήστε τη μονάδα οδηγών και ενεργοποιήστε το μοχλό εκτίναξης.
	Το πλαϊνό ντουλαπιού είναι ελαττωματικό.	➤ Αντικαταστήστε το πλαϊνό του ντουλαπιού.
5 Το συρτάρι δε θα κλείσει εντελώς.	Το συρτάρι εμποδίζεται από ένα αντικείμενο.	➤ Απομακρύνετε το αντικείμενο 
	Η ράγα στερέωσης και/ή το μπράτσο σύνδεσης έχουν τοποθετηθεί λάθος.	➤ Σωστή θέση της ράγας στερέωσης και/ή του μπράτσου σύνδεσης.
	Η μονάδα οδηγών τοποθετήθηκε λανθασμένα.	➤ Διορθώστε τη θέση της μονάδας οδηγών.

Julius Blum GmbH
Υλικά επιπλοποιίας Mfg.
6973 Höchst, Αυστρία
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com



MA-504-505/1-S-EL 05.13