

SERVO-DRIVE uno

直置き式とぶら下げ式分別ダストボックス用

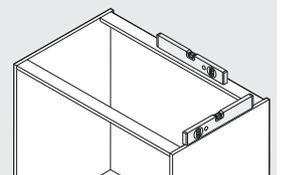
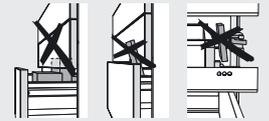


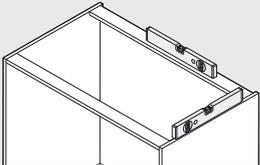
 
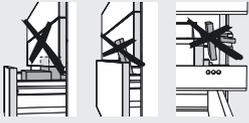
トラブルシューティング



トラブルの際には、この手順に従っていただくことをお勧めいたします。

トラブル内容	考えられる原因	解決策
1 引き出しが開かない。	キャビネットのレールの位置が正しくない。	<ul style="list-style-type: none"> ➢ キャビネットの受レールの取付位置を修正する。
	引き出しの背板が曲がっている。	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 引き出しの背板を交換する。
	引き出しになにか詰まっている。	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 詰まっているものを取り除く。
1.1 引き出しが開かない 隙間 2 mm が確保されていない。	スプリングスペーサーが取り付けられていない。	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 引出前板の高さ300mmまでの場合はスプリングスペーサーを左右各1個、前板の高さが300mm以上の場合は左右各2個(合計4個)取り付ける。
	スタンダード・ダンパがまだ前板にはめこまれている。	<ul style="list-style-type: none"> ➢ スタンダード・ダンパを前板から取り外す。 ➢ 同梱のブルム専用ディスタンス・ダンパをキャビネットに取り付ける。
1.2 ドライブユニットの運転ランプが点灯しない。	ドライブユニットが正しく取り付けられていない。	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ドライブユニットを外して取り付け直す。
	ドライブユニットが故障している。	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ドライブユニットを取り付け直す。 ➢ ドライブユニットを交換する。
1.3 ACアダプターの運転ランプが点灯しない。	スイッチ付きコンセントのスイッチが切られている。	<ul style="list-style-type: none"> ➢ コンセントのスイッチが入っているかどうか確認する。
	ACアダプターがコンセントに接続されていない。	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 電源コードがコンセントに差し込むことをご確認ください。
2 引き出しが急に全開する。	キャビネットの水平が出ていない。	<ul style="list-style-type: none"> ➢ キャビネットを調整してください。



トラブル内容	考えられる原因	解決策	
3 引き出しが十分出てこない。 (出代が少ない)	キャビネットの水平が出ていない。	<ul style="list-style-type: none"> ➢ キャビネットを調整してください。 	
	ドライブユニットのパワーセクター設定が正しくない。	<ul style="list-style-type: none"> ➢ パワーセクタースイッチを「Full (フル)」に合わせる。 	
	取付方法や精度に問題ないのにレールの動きが悪い。	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 受レールに付いている汚れやほこりを取り除く。 ➢ どうしても改善されない場合は、レールを交換する。 	
	ドライブユニットの不良または接触不良。	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ドライブユニットを取り付け直す。 ➢ ドライブユニットを交換する。 	
4 引き出しを閉めたにもかかわらずまた自動的に開く。	アルミプロファイルまたは底付ブラケットの位置が正しくない。	<ul style="list-style-type: none"> ➢ アルミプロファイルまたは底付ブラケットの位置を直す。 	
	ドライブユニットの不良。	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ドライブユニットを交換する。 	
	受レールの不良。	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 受レールを交換する。 	
5 引き出しが完全に閉まらない。	引き出しになにか詰まっている。	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 詰まっているものを取り除く。 	
	アルミプロファイルまたは底付ブラケットの位置が正しくない。	<ul style="list-style-type: none"> ➢ アルミプロファイルまたは底付ブラケットの位置を修正する。 	
	ドライブユニットの位置が正しくない。	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ドライブユニットの取付位置を修正する。 	

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



MA-504-505/1-S-JA 05.13