

SERVO-DRIVE para TANDEM

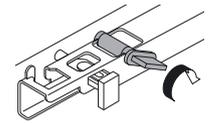
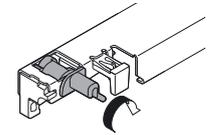
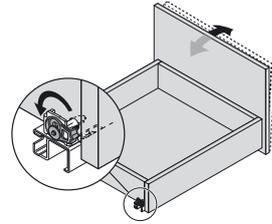
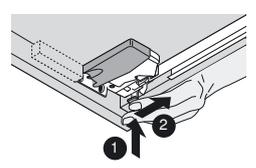
Reparo de falhas

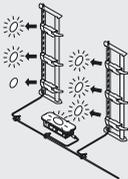
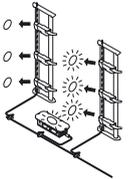
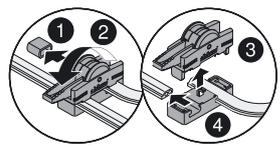
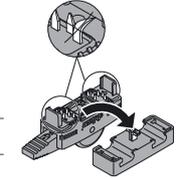
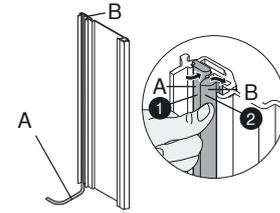
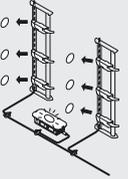
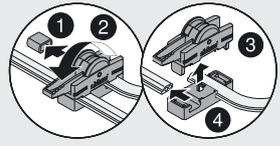
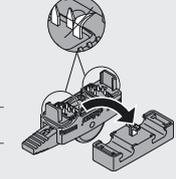
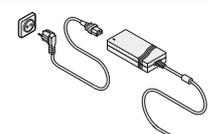


Reparo de falhas

Recomendamos respeitar a sequência proposta na busca de falhas.

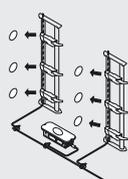
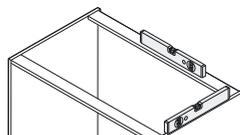
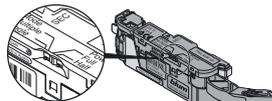
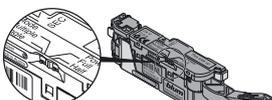
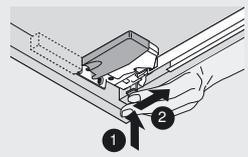
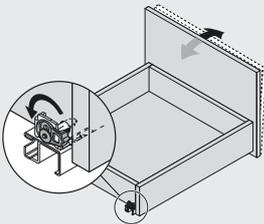
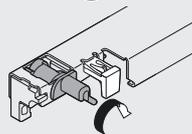
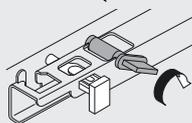
Problema	Possível causa	Reparo
1.1 A extensão não abre.	A guia do gabinete não está posicionada corretamente.	➤ Corrigir a posição de instalação da guia.
	A extensão está bloqueada por um objeto.	➤ Afastar o objeto
	O perfil ou cantoneira não estão posicionados corretamente.	➤ Corrigir posição do perfil ou cantoneira.
1.2 A extensão não abre. Não existe um curso do amortecedor de 2 mm.	 Nenhum amortecedor distanciador Blum está montado.	➤ Altura frontal menor do que 300 mm: montar 1 um amortecedor distanciador Blum por lado.
		➤ Altura frontal maior do que 300 mm: montar 2 amortecedores distanciadores Blum por lado.
	Está montado o amortecedor distanciador Blum incorreto (gaveta interna ou gaveta com frente embutida).	➤ Verifique se foi utilizado o amortecedor distanciador Blum correto (ajustável).
As frentes roçam umas com as outras.		➤ Ajustar o quadro de folgas.
		Técnica de fixação por deslizamento: Regulagem de altura pelo acoplamento
		Técnica de fixação por deslizamento e técnica de encaixe: Regulagem da inclinação frontal
		Técnica de encaixe: Regulagem de altura para extensão total
A guia do gabinete não está posicionada corretamente.		➤ Ajustar o quadro de folgas.
		Técnica de encaixe: Regulagem de altura para extensão parcial
		➤ Corrigir a posição de instalação da guia.
O perfil ou cantoneira não estão posicionados corretamente.		➤ Corrigir posição do perfil ou cantoneira.
		➤ Remover o objeto.

 
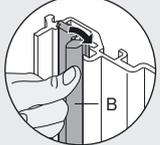
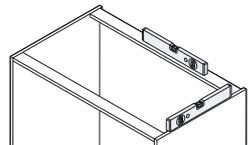
 
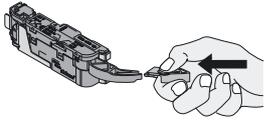
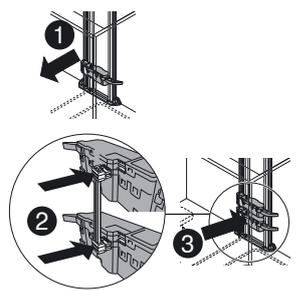


Problema	Possível causa	Reparo
<p>1.3 A indicação de operação do mecanismo de acionamento não acende.</p> 	<p>Os contatos do mecanismo de acionamento não estão corretos.</p>	<p>➤ Refaça os contatos e ative a alavanca ejetora.</p>
	<p>O mecanismo de acionamento apresenta defeito.</p>	<p>➤ Refaça os contatos e ative a alavanca ejetora. ➤ Refaça os contatos e ative a alavanca ejetora.</p>
<p>1.4 As indicações de operação de vários mecanismos de acionamento no mesmo gabinete não acendem.</p> 	<p>O piercing de conexão entre os cabos do perfil e de distribuição apresenta defeito.</p>	<p>➤ Substituir o piercing de conexão entre os cabos do perfil e de distribuição.</p>   <p>i Não danificar as pontas do piercing!</p>
	<p>O cabo do perfil apresenta defeito.</p>	<p>➤ Substituir o cabo.</p> <p>A Cabo do perfil (para abastecimento de corrente) B Cabo de comunicação</p> 
	<p>O cabo de distribuição apresenta defeito.</p>	<p>➤ Substituir o cabo.</p>
<p>1.5 A indicação de operação da fonte de alimentação Blum acende, as indicações do mecanismo, não.</p> 	<p>O piercing de conexão entre o cabo de distribuição e a fonte apresenta defeito.</p>	<p>➤ Substituir o piercing de conexão entre o cabo de distribuição e a fonte.</p>   <p>i Não danificar as pontas do piercing!</p>
	<p>Cabo de distribuição defeituoso.</p>	<p>➤ Substituir o cabo.</p>
<p>1.6 A indicação de operação na fonte de alimentação não acende.</p>	<p>A tomada comutável está desligada.</p>	<p>➤ Verifique se a tomada está ligada.</p>
	<p>A fonte Blum não está conectada à tomada.</p>	<p>➤ Verifique se o cabo da rede está conectado à fonte e à tomada.</p> 
	<p>A fonte de alimentação apresenta defeito.</p>	<p>➤ Substituir fonte de alimentação Blum.</p>

Reparo de falhas

Recomendamos respeitar a sequência proposta na busca de falhas.

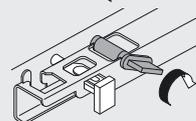
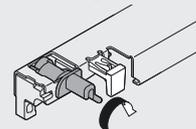
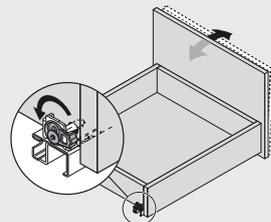
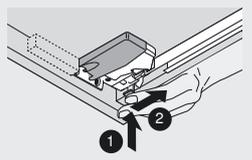
Problema	Possível causa	Reparo
<p>1.7 A indicação de operação acende ora nas fontes de alimentação Blum, ora nos mecanismos de acionamento.</p> 	<p>2 fontes de alimentação Blum estão ligadas a 1 cabo de distribuição. Ambas as fontes estão com defeito.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ É permitida somente uma fonte de alimentação Blum por cabo de distribuição. ➤ Substituir fontes defeituosas de alimentação Blum por uma fonte Blum.
<p>2 Na hora da abertura, a extensão corre no recobrimento.</p>	<p>O gabinete não está alinhado horizontalmente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Alinhar o gabinete. 
	<p>Em comprimentos nominais curtos, o seletor "Power" não está ajustado corretamente ao mecanismo de acionamento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Posicionar seletor "Power" em "Half". 
	<p>Em extensões parciais, o seletor "Power" não está ajustado corretamente ao mecanismo de acionamento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Posicionar seletor "Power" em "Half". 
<p>3 Várias extensões abrem simultaneamente.</p>	<p>As frentes roçam umas com as outras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ajustar o quadro de folgas. <p>Técnica de fixação por deslizamento: Regulagem de altura pelo acoplamento</p>  <p>Técnica de fixação por deslizamento e técnica de encaixe: Regulagem da inclinação frontal</p>  <p>Técnica de encaixe: Regulagem de altura para extensão total</p>  <p>Técnica de encaixe: Regulagem de altura para extensão parcial</p> 

Problema	Possível causa	Reparo
	Mecanismo de acionamento: o seletor "Mode" não está ajustado corretamente.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Posicionar seletor "Mode" em "Single". 
	Perfil de instalação: falta o cabo de comunicação.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Equipar o perfil com o cabo de comunicação (idêntico ao cabo de distribuição). <p>B Cabo de comunicação</p> 
4	A extensão não abre o suficiente.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Alinhar o gabinete. 
	Em extensões totais, o seletor "Power" não está ajustado corretamente ao mecanismo de acionamento.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Posicionar seletor "Power" em "Full". 
	A extensão da alavanca do mecanismo de acionamento não está montada (até uma largura livre de gabinete de 234 mm, a extensão deve ser desmontada).	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Montar extensão da alavanca do mecanismo de acionamento. 
	O sistema de correções desliza com dificuldade.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Limpar guia do gabinete. ➤ Substituir guia do gabinete.
	O mecanismo de acionamento está muito fraco para a respectiva extensão.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Montar no perfil o segundo mecanismo de acionamento com cabo de sincronização. 
	O mecanismo de acionamento apresenta defeito.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Refaça os contatos e ative a alavanca ejetora. ➤ Refaça os contatos e ative a alavanca ejetora.
5	A extensão reabre automaticamente na hora do fechamento.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Corrigir posição do perfil ou cantoneira.
	O mecanismo de acionamento apresenta defeito.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Substitua o mecanismo de acionamento e ative a alavanca ejetora.
	A guia do gabinete apresenta defeito.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Substituir guia do gabinete.

Reparo de falhas

Recomendamos respeitar a sequência proposta na busca de falhas.

Problema	Possível causa	Reparo
6 A extensão não fecha completamente.	A extensão está bloqueada por um objeto.	➤ Remover o objeto.
	As frentes roçam umas com as outras.	➤ Ajustar o quadro de folgas. Técnica de fixação por deslizamento: Regulagem de altura pelo acoplamento Técnica de fixação por deslizamento e técnica de encaixe: Regulagem da inclinação frontal Técnica de encaixe: Regulagem de altura para extensão total Técnica de encaixe: Regulagem de altura para extensão parcial
	O perfil ou cantoneira não estão posicionados corretamente.	➤ Corrigir posição do perfil ou cantoneira.
	O mecanismo de acionamento não está posicionado corretamente.	➤ Corrigir a posição do mecanismo de acionamento.
	Mal funcionamento do mecanismo de acionamento.	➤ Refaça os contatos e ative a alavanca ejetora. ➤ Refaça os contatos e ative a alavanca ejetora.



Julius Blum GmbH
Fábrica de Ferragens
6973 Höchst, Áustria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

 **blum**®