

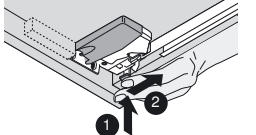
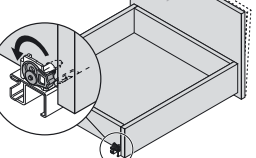
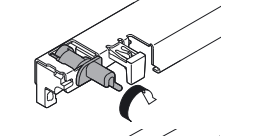
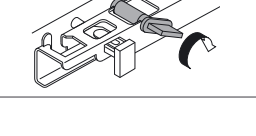
SERVO-DRIVE για TANDEM

Λύση προβλημάτων



Λύση προβλήματος

Συστήνουμε την ακόλουθη σειρά επισκευής.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αποκατάσταση
1.1 Το συρτάρι δε θα ανοίξει.	Το πλαϊνό του ντουλαπιού τοποθετήθηκε λανθασμένα. Το συρτάρι μπλοκάρεται από ένα αντικείμενο. Η ράγα στερέωσης και/ή το μπράτσο σύνδεσης έχουν τοποθετηθεί λανθασμένα.	➤ Σωστή θέση εγκατάστασης του πλαϊνού του ντουλαπιού. ➤ Απομακρύνετε το αντικείμενο. ➤ Σωστή θέση της ράγας στερέωσης και/ή του μπράτσου σύνδεσης.
1.2 Το συρτάρι δε θα ανοίξει. Δεν υπάρχει 2 mm διάδρομος αποστάτη.	Δεν έχει εγκατασταθεί αποστάτης Blum. Δεν έχει εγκατασταθεί αποστάτης Blum. (εσωτερικά συρτάρια ή συρτάρια με ένθετες μετώπες)	➤ Το ύψος της μετώπης είναι μικρότερο από 300 mm: Εγκαταστήστε 1 αποστάτη Blum ανά πλευρά. ➤ Το ύψος της μετώπης είναι μεγαλύτερο από 300 mm: Εγκαταστήστε 2 αποστάτη Blum ανά πλευρά. ➤ Βεβαιωθείτε ότι έχει χρησιμοποιηθεί ο σωστός αποστάτης Blum (ρυθμιζόμενος αποστάτης).
Οι μετώπες τρίβονται ή μια με την άλλη.	Αλλάξτε το σχεδιασμό του κενού. Συρταρωτή τεχνολογία: Ρύθμιση ύψους συσκευής κλειδώματος Συρταρωτό ή κουμπωτό χαρακτηριστικό: Ρύθμιση κλίσης μετώπης Κουμπωτό χαρακτηριστικό: Ρύθμιση ύψους για πλήρη επέκταση Κουμπωτό χαρακτηριστικό: Ρύθμιση ύψους για απλή επέκταση	       
Το πλαϊνό του ντουλαπιού τοποθετήθηκε λανθασμένα.	Η ράγα στερέωσης και/ή το μπράτσο σύνδεσης έχουν τοποθετηθεί λανθασμένα.	➤ Σωστή θέση εγκατάστασης του πλαϊνού του ντουλαπιού. ➤ Σωστή θέση της ράγας στερέωσης και/ή του μπράτσου σύνδεσης.
Το συρτάρι μπλοκάρεται από ένα αντικείμενο.	Το συρτάρι μπλοκάρεται από ένα αντικείμενο.	➤ Απομακρύνετε το αντικείμενο.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αποκατάσταση
1.3 Η εμφάνιση της κατάστασης λειτουργίας της μονάδας οδηγών δεν έχει φωτεινή ένδειξη.	Η μονάδα οδηγών δεν έχει συνδεθεί σωστά. Η μονάδα οδηγών είναι ελαττωματική.	➤ Επανασυνδέστε τη μονάδα οδηγών και ενεργοποιήστε το μοχλό εκτίναξης. ➤ Επανασυνδέστε τη μονάδα οδηγών και ενεργοποιήστε το μοχλό εκτίναξης. ➤ Αντικαταστήστε τη μονάδα οδηγών και ενεργοποιήστε το μοχλό εκτίναξης.
1.4 Η εμφάνιση της κατάστασης λειτουργίας διαφορετικών μονάδων οδηγών στο ίδιο ντουλάπι δεν έχουν φωτεινή ένδειξη.	Ο κόμβος σύνδεσης μεταξύ της ράγας στερέωσης και του καλωδίου διανομής είναι ελαττωματικός. Το καλώδιο της ράγας στερέωσης είναι ελαττωματικό. Το καλώδιο διανομής είναι ελαττωματικό.	➤ Αντικαταστήστε τον κόμβο σύνδεσης μεταξύ του καλωδίου πλαϊνού μπράτσου και του καλωδίου διανομής. i Μην καταστρέψετε τις ακίδες διάτρησης ➤ Αντικαταστήστε το καλώδιο της ράγας στερέωσης A Καλώδιο ράγας στερέωσης (για παροχή ρεύματος) B Καλώδιο επικοινωνίας ➤ Αντικαταστήστε το καλώδιο διανομής. ➤ Αντικαταστήστε τον κόμβο σύνδεσης μεταξύ του καλωδίου διανομής και της μονάδας παροχής ρεύματος Blum. i Μην καταστρέψετε τις ακίδες διάτρησης ➤ Αντικαταστήστε το καλώδιο διανομής. ➤ Βεβαιωθείτε ότι το ρεύμα είναι ανοιχτό. ➤ Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα παροχής ρεύματος Blum είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. ➤ Αντικαταστήστε το μετασχηματιστή Blum.
1.5 Η εμφάνιση της κατάστασης λειτουργίας πάνω στο μετασχηματιστή Blum έχει φωτεινή ένδειξη, αλλά η εμφάνιση της κατάστασης λειτουργίας για τις μονάδες οδηγών δεν έχει.	Ο κόμβος σύνδεσης μεταξύ του καλωδίου διανομής και του μετασχηματιστή Blum είναι ελαττωματικός. Το καλώδιο διανομής είναι ελαττωματικό ελαττωματικό.	➤ Αντικαταστήστε τον κόμβο σύνδεσης μεταξύ του καλωδίου διανομής και της μονάδας παροχής ρεύματος Blum. i Μην καταστρέψετε τις ακίδες διάτρησης ➤ Αντικαταστήστε το καλώδιο διανομής.
1.6 Η εμφάνιση της κατάστασης λειτουργίας πάνω στο μετασχηματιστή Blum δεν έχει φωτεινή ένδειξη	Ο διακόπτης του ρεύματος έχει κλείσει. Ο μετασχηματιστής Blum δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα. Ο μετασχηματιστής Blum είναι ελαττωματικός.	➤ Αντικαταστήστε το μετασχηματιστή Blum.

Λύση προβλήματος

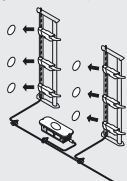
Συστήνουμε την ακόλουθη σειρά επισκευής.

Πρόβλημα

Πιθανή αιτία

Αποκατάσταση

- 1.7 Η εμφάνιση της κατάστασης λειτουργίας δεν έχει φωτεινή ένδειξη ούτε πάνω στο μετασχηματιστή Blum, ούτε στις μονάδες οδηγών.




2 μετασχηματιστές Blum είναι συνδεδεμένοι σε 1 καλώδιο διανομής. Και οι δύο μετασχηματιστές Blum είναι ελαττωματικοί.

- Μόνο 1 μετασχηματιστής Blum επιτρέπεται ανά καλώδιο διανομής.
- Αντικαταστήστε τους ελαττωματικούς μετασχηματιστές Blum με 1 μετασχηματιστή Blum.

- 2 Το συρτάρι ανοίγει μέχρι το στοπ.


Το ντουλάπι δεν είναι στοιχισμένο οριζοντίως.

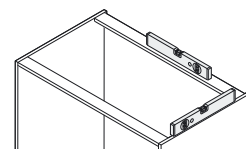- Ξαναστοιχίστε το ντουλάπι.




Για μικρά ονομαστικά μήκη, ο διακόπτης επιλογής "Power" πάνω στην μονάδα οδηγών έχει ρυθμιστεί λανθασμένα.

 - Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής "Power" στο "Half".



Για απλές επεκτάσεις, ο διακόπτης επιλογής "Power" πάνω στην μονάδα οδηγών έχει ρυθμιστεί λανθασμένα.

 - Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογής "Power" στο "Half".



- 3 Μερικά συρτάρια ανοίγουν ταυτόχρονα.

Οι μετώπες τρίβονται η μια με την άλλη.

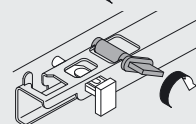
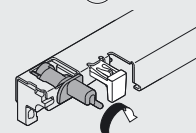
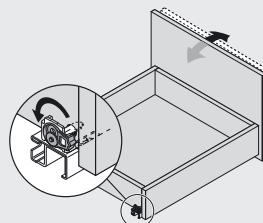
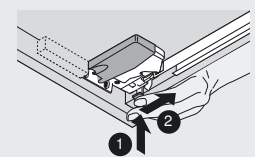
- Αλλάξτε το σχεδιασμό του κενού.

 
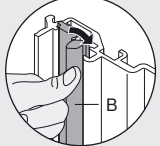
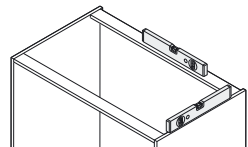
 
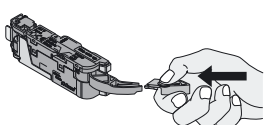
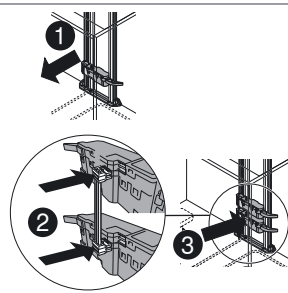
Συρταρωτή τεχνολογία:
Ρύθμιση ύψους συσκευής κλειδώματος

Συρταρωτό ή κουμπωτό χαρακτηριστικό:
Ρύθμιση κλίσης μετώπης

Κουμπωτό χαρακτηριστικό:
Ρύθμιση ύψους για πλήρη επέκταση





Κουμπωτό χαρακτηριστικό:
Ρύθμιση ύψους για απλή επέκταση



Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αποκατάσταση	
4	Μονάδα οδηγών: Ο διακόπτης επιλογής "Mode" έχει ρυθμιστεί λάθος.	➤ Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογής "Mode" στο "Single".	
	Ράγα στερέωσης: Λείπει το καλώδιο επικοινωνίας.	➤ Εξοπλίστε τη ράγα στερέωσης με καλώδιο επικοινωνίας (ίδιο με το καλώδιο διανομής).	
		B Καλώδιο επικοινωνίας	
	Το συρτάρι δε θα ανοίξει αρκετά πολύ.	➤ Ξαναστοιχίστε το ντουλάπι.	
	Για πλήρεις επεκτάσεις, ο διακόπτης επιλογής "Power" πάνω στην μονάδα οδηγών έχει ρυθμιστεί λανθασμένα.	➤ Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογής "Power" στο "Full".	
5	Η επέκταση του μοχλού της μονάδας οδηγών δεν είναι συνδεδεμένη (η επέκταση του μοχλού πρέπει να αφαιρεθεί για ένα ντουλάπι εσωτερικού πλάτους μέχρι 234 mm).	➤ Συναρμολόγηση επέκτασης μοχλού για μονάδα οδηγών	
	Το σύστημα οδηγών είναι δύσκολο να ανοίξει και να κλείσει.	➤ Καθαρισμός πλαϊνού ντουλαπιού. ➤ Αντικατάσταση πλαϊνού ντουλαπιού.	
	Η μονάδα οδηγών είναι πολύ αδύναμη για το συρτάρι.	➤ Εγκαταστήστε μια δεύτερη μονάδα οδηγών με ένα καλώδιο συγχρονισμού στη ράγα στερέωσης.	
	Η μονάδα οδηγών είναι ελαττωματική.	➤ Επανασυνδέστε τη μονάδα οδηγών και ενεργοποιήστε το μοχλό εκτίναξης. ➤ Αντικαταστήστε τη μονάδα οδηγών και ενεργοποιήστε το μοχλό εκτίναξης.	
	Η ράγα στερέωσης και/ή το μπράτσο σύνδεσης έχουν τοποθετηθεί λανθασμένα.	➤ Σωστή θέση της ράγας στερέωσης και/ή του μπράτσου σύνδεσης.	
	Η μονάδα οδηγών είναι ελαττωματική.	➤ Αντικαταστήστε τη μονάδα οδηγών και ενεργοποιήστε το μοχλό εκτίναξης.	
	Το πλαϊνό του ντουλαπιού είναι ελαττωματικό.	➤ Αντικαταστήστε το πλαϊνό του ντουλαπιού.	

Λύση προβλήματος

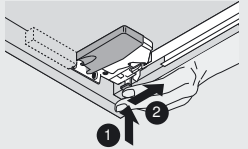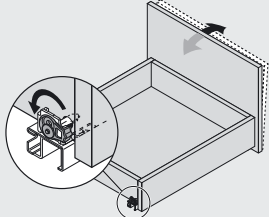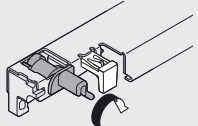 Συστήνουμε την ακόλουθη σειρά επισκευής.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αποκατάσταση
6 Το συρτάρι δε θα κλείσει εντελώς.	Το συρτάρι μπλοκάρεται από ένα αντικείμενο.	➤ Απομακρύνετε το αντικείμενο. 
	Οι μετώπες τριβονται η μια με την άλλη.	➤ Αλλάξτε το σχεδιασμό του κενού. Συρταρωτή τεχνολογία: Ρύθμιση ύψους συσκευής κλειδώματος  Συρταρωτό ή κουμπωτό χαρακτηριστικό: Ρύθμιση κλίσης μετώπης  Κουμπωτό χαρακτηριστικό: Ρύθμιση ύψους για πλήρη επέκταση  Κουμπωτό χαρακτηριστικό: Ρύθμιση ύψους για απλή επέκταση 
	Η ράγα στερέωσης και/ή το μπράτσο σύνδεσης έχουν τοποθετηθεί λανθασμένα.	➤ Σωστή θέση της ράγας στερέωσης και/ή του μπράτσου σύνδεσης.
	Η μονάδα οδηγών έχει τοποθετηθεί λανθασμένα.	➤ Διορθώστε τη θέση της μονάδας οδηγών.
	Σφάλμα στη μονάδα οδηγών.	➤ Επανασυνδέστε τη μονάδα οδηγών και ενεργοποιήστε το μοχλό εκτίναξης. ➤ Αντικαταστήστε τη μονάδα οδηγών και ενεργοποιήστε το μοχλό εκτίναξης.

Julius Blum GmbH
Υλικά επιπλοποιίας Mfg.
6973 Höchst, Αυστρία
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

 **blum**

MA-310/1-S-EL 06.11